



WARMARK

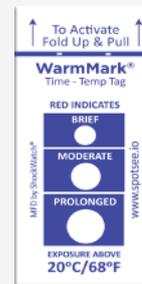

L'indicateur de température WarmMark est un indicateur ascendant à usage unique qui vous alerte en cas de dépassement du seuil de température.

1 - Activation et utilisation de l'indicateur

- 1- Toutes les fenêtres de l'indicateur doivent être blanches avant activation.
- 2- Avant son activation, il est conseillé de conserver l'indicateur pendant au moins 30 min dans un environnement d'au moins 5°C en dessous de son seuil de déclenchement.
- 3- Pour activer l'indicateur WarmMark, repliez et tirez la languette jusqu'à ce que la languette et le film barrière soient retirés.

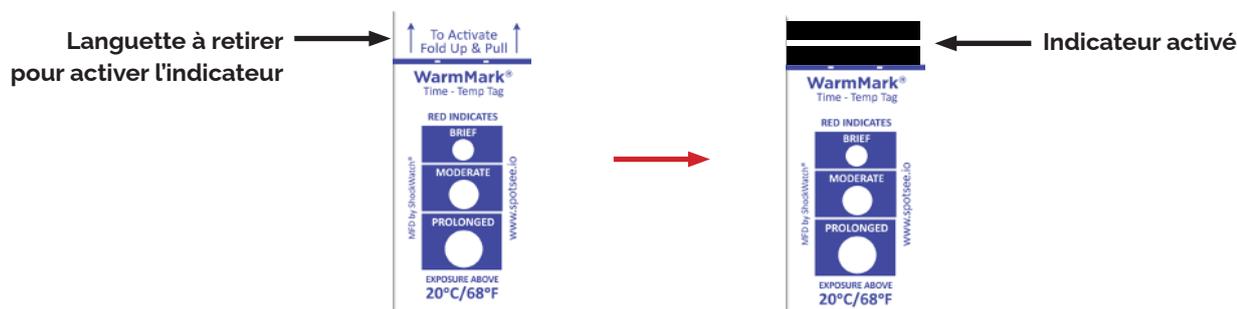


4- Retirez l'adhésif au dos du WarmMark et collez-le sur une surface propre et sèche :

- au plus proche du produit à contrôler,
- de façon la plus lisible pour le destinataire.

2 - Interprétation du WarmMark

Lorsque le l'indicateur WarmMark est exposé à des températures supérieures au seuil défini, un colorant rouge commence à migrer par capillarité à travers chaque fenêtre (+/- 1°C). Les fenêtres se colorent progressivement en fonction du temps d'exposition au-dessus du seuil. Voir tableau ci-contre.

Référence	T° de réponse	Fenêtre « Brief »	Fenêtre « Moderate »	Fenêtre « Prolonged »
WarmMark -18°C	-18°C	1h	3h	12h
WarmMark 0°C	0°C	2h	12h	48h
WarmMark 8°C	8°C			
WarmMark 10°C	10°C			
WarmMark 20°C	20°C	30 min	2h	8h
WarmMark 5°C	5°C			
WarmMark 25°C	25°C			
WarmMark 30°C	30°C			
WarmMark 37°C	37°C			

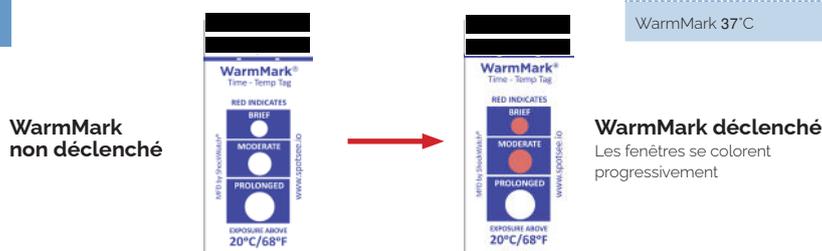

3 - Recommandation de stockage

Les indicateurs de température WarmMark doivent être stockés dans un endroit sombre et frais en dessous de la température d'activation et entre 35 et 55% d'humidité relative.



Le contrôle du transport...la réduction des sinistres



+33 1 34 87 75 89



contact@tilt-import.com



ZI Saint Mathieu
5, rue des Garennes
F-78550 - HOUDAN



tilt-import.com